





Aktuelle Rückrufe

Marke	Modell	Produktionszeitraum	Gründe und Maßnahmen	Fahrzeuge (D)	Interner Code	Vollzug erkennbar an
 Dacia	Sandero III (mit Motorisierung SCe65)	13.02.2020 bis 25.09.2021	Gründe: Möglicherweise wurde eine fehlerhafte Kraftstoffleitung verbaut. Austritt von Kraftstoff möglich, es besteht Brandgefahr. Maßnahmen: Fehlerhafte Leitung wird in der Werkstatt ausgetauscht.	1.413	0DPP	Vermerk im internen Renault-Händlernetz
 Fiat	500X (Mjt E6B)	30.01.2015 bis 30.07.2019	Gründe: Software des Motorsteuergeräts arbeitet nicht korrekt. Erhöhte Emissionswerte im Fahrbetrieb. Maßnahmen: Aktualisierung der ECU-Software.	keine Angabe	6350	keine Angabe
	Doblo Cargo 1.3 (Mjt E6B)			2.630	6351	
	Doblo Panorama 1.3 (Mjt E6B)				6350	
 Mitsubishi	Eclipse Cross (GK0)	02.10.2017 bis 17.06.2020	Gründe: Grat im Befestigungsloch der Radlaufverkleidung, wodurch der Befestigungsclip möglicherweise nicht richtig befestigt ist. Zierblenden an den vorderen Radläufen können sich vom Fahrzeug lösen und den nachfolgenden Verkehr gefährden. Maßnahmen: Montage eines Kotflügelhalters.	29.862	R30410 10	Elektronischer Eintrag in der Fahrzeughistorie und im Wartungsheft.
 Renault	Twingo	25.03.2019 bis 12.04.2021	Gründe: Mögliche Schwächung der Verbindung zwischen der Außenhaut der Motorhaube und der Motorhaubenstruktur. Aerodynamische Kräfte könnten dann zu einem Verlust der Motorhaubenaußenhaut führen. Maßnahmen: Schweißpunkte an der vorderen Linie der Motorhaube werden in der Werkstatt kontrolliert. Falls nötig, erfolgt eine zusätzliche Verklebung zwischen der Außenhaut und der Motorhaubenstruktur.	35.075	0DJD	keine Angabe
 Volvo	XC90	Mai bis August 2019	Gründe: Möglicher Ausfall des Turboladers. Leistungsverlust und Rauchbildung hinter dem Fahrzeug möglich, Motorteile können beschädigt werden. In der Folge ist dann Ölverlust und im weiteren Verlauf ein Motorausfall möglich. Maßnahmen: Ersatz des fehlerhaften Turboladers.	keine Angabe	R10098	keine Angabe
 VW	Arteon	06.11.2019 bis 06.05.2021	Gründe: Gepäcknetze nicht ordnungsgemäß befestigt. Ladegut kann in den Fahrzeuginnenraum gelangen und Insassen gefährden oder verletzen. Maßnahmen: Im Falle einer vorhandenen Fehlmontage wird die Blende neu verastet beziehungsweise bei Bedarf ersetzt.	keine Angabe	68H5	keine Angabe
	Golf VIII					
	ID.4					
	T6	01.07.2019 bis 05.05.2021	Gründe: Probleme mit der Türverriegelung. In frostiger Umgebung könnten sich die Türen gegebenenfalls unerwartet während der Fahrt öffnen. Maßnahmen: Ersatz der Bowdenzüge, die die Türschlossfunktion mitsteuern.	keine Angabe	5711	
	T6.1					
	Tiguan	20.11.2019 bis 08.09.2020	Gründe: Problem mit der Sitzverriegelung der Rücksitzbank. Im Falle eines Unfalls könnte sich der Sitz unkontrolliert lösen und somit das Verletzungsrisiko erhöhen. Maßnahmen: Überprüfung und gegebenenfalls Austausch der Lehnen-Fernverriegelung in der Werkstatt.	958	72M4	
Tiguan	Gründe: Fehlerhafter Sperrbolzen der Anhängerkupplung ab Werk verbaut. Im Anhängerbetrieb könnte der Bolzen brechen. In der Folge ist ein Verlust der Verbindung zum angehängten Fahrzeug möglich, es besteht Unfallgefahr. Maßnahmen: Überprüfung in der Werkstatt, ob Sperrbolzen aus betroffener Charge verbaut ist. In diesem Fall erfolgt der Austausch des gesamten Schwenkmoduls.					