







Aktuelle Rückrufe

Marke	Modell	Produktionszeitraum	Gründe und Maßnahmen	Fahrzeuge (D)	Interner Code	Vollzug erkennbar an
Alfa Romeo 	Tonale	25.01.2024 bis 01.04.2025	Gründe: Ein Ausfall des Radiodisplays kann dazu führen, dass das Bild der Rückfahrkamera nicht angezeigt wird. Maßnahmen: In autorisierten Vertragswerkstätten wird die DCSD-Softwareversion aktualisiert, um den Fehler zu beheben.	1.196	F50P	DCSD-Softwareversion aktualisiert
Ford 	Ranger	26.01.2023 bis 11.03.2025	Gründe: Bei den betroffenen Modellen kann es aufgrund von Materialhärtungsproblemen zum Bruch des linken Nockenwellenritzels kommen. Im schlimmsten Fall droht ein plötzlicher Antriebsverlust. Maßnahmen: In den autorisierten Ford-Werkstätten werden die betroffenen Bauteile anhand der Teilekennzeichnungen überprüft. Stammen sie aus einer fehlerhaften Charge, erfolgt der Austausch des Nockenwellenritzels.	1.134	25S39	Überprüfung der Teilekennzeichnungen und Werkstattdokumente
	Tourneo Connect	17.08.2023 bis 27.03.2024	Gründe: Bild der Rückfahrkamera kann einfrieren, gegebenenfalls werden Objekte nicht angezeigt. Maßnahmen: Es ist ein Software-Upload erforderlich. In einigen Fällen muss zusätzlich das Frontend-Modul ausgetauscht werden.	keine Angabe	25S34	Werkstattdokument, Softwareversion
	Transit Custom	11.07.2023 bis 04.04.2025	Gründe: Es liegt eine Abweichung von den zulässigen Geschwindigkeitswerten im rein elektrischen Betrieb vor. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kann das Fahrzeug bis zu 180 Kilometer pro Stunde erreichen, obwohl die Anzeige auf 160 Kilometer pro Stunde beschränkt ist. Maßnahmen: Als Maßnahme wird in Vertragswerkstätten ein Software-Update des Antriebsstrangsteuergeräts (PCM) aufgespielt.	2.901	25C11	Softwareversion
Hyundai 	H1	18.08.2010 bis 22.11.2018	Gründe: Fehlerhafte elektrische Verbindung zum Generator, die zu einer thermischen Reaktion im Sicherungskasten führen kann. In der Folge besteht Brandgefahr. Maßnahmen: Zur Behebung des Problems wird bei autorisierten Hyundai-Werkstätten die betroffene elektrische Leitung samt Anschlussmutter oder nur die Anschlussmutter ersetzt.	4.597	41D185	Werkstattdokument
Kia 	Sportage	08.09.2022 bis 14.06.2023	Gründe: Eine beschädigte Vakuumpumpe kann den Bremskraftverstärker beeinträchtigen. In der Folge ist mehr Kraftaufwand beim Betätigen des Bremspedals nötig. Zusätzlich kann die Motorkontrollleuchte aufleuchten. Maßnahmen: Zur Behebung des Problems wird in Vertragswerkstätten ein Software-Update des Motorsteuergeräts (ECM) durchgeführt.	5.074	240S33	Softwareversion
Mazda 	CX-60	28.09.2022 bis 22.03.2024	Gründe: Ungeeignete Steuerungssoftware des Getriebe-Steuerungsmoduls kann nach dem Bremsen und Anhalten dazu führen, dass keine Gasannahme stattfindet. Maßnahmen: Das Getriebesteuergerät (TCM) wird neu programmiert.	3.808	AR043A	Softwareversion
Mercedes-Benz 	Viano	03.12.2002 bis 24.02.2006	Gründe: Fahrzeuge mit Austauschairbag: Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten, die die Insassen verletzen können. Maßnahmen: Der Airbag wird überprüft und gegebenenfalls ersetzt.	keine Angabe	9192111, 9192112	Werkstattdokument
	Vito					